



TWINGO LAGUNA MEGANE & SCENIC

X06	X
-----	---

X56	X
-----	---

XAX	X
-----	---

mit elektronischen Airbag-Steuergeräten

Unten stehende Liste

88 AUFLEUCHTEN DER AIRBAG-KONTROLLLAMPE BEI VERWENDUNG EINES MOBILTELEFONS

Anderes betroffenes Unterkapitel:

83

- Motor: XXX
- Getriebe: XXX

Basisdokumentation:

Reparaturhandbuch "Airbags, Gurtstraffer und Sicherheitsgurte -SRP" vom DEZEMBER 1999

LISTE DER BETROFFENEN AIRBAG-STEUERGERÄTE

FAHRZEUG	Teile-Nr. der betreffenden Steuergeräte	FAHRZEUG	Teile-Nr. der betreffenden Steuergeräte	FAHRZEUG	Teile-Nr. der betreffenden Steuergeräte
TWINGO	82 00 018 833	MEGANE	77 00 437 475	SCENIC	77 00 436 556
	82 00 018 835		77 00 437 477		77 00 437 471
	82 00 111 668		82 00 111 671	LAGUNA	82 00 018 830

Alle Wartungs- oder Reparaturmaßnahmen an den Airbag- und Gurtstraffersystemen müssen von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Die vom Hersteller vorgeschriebenen Reparaturmethoden in vorliegendem Dokument wurden unter Berücksichtigung der am Tage der Zusammenstellung gültigen technischen Spezifikationen aufgeführt.

Die Reparaturmethoden können abweichen, wenn der Hersteller verschiedene Aggregate oder Teile seiner Fabrikation ändert.

Sämtliche Urheberrechte liegen bei Renault S.A.

Nachdruck oder Übersetzung, selbst auszugsweise, des vorliegenden Dokuments sowie die Verwendung des Teile-Nummerierungssystems sind ohne besondere schriftliche Genehmigung von Renault S.A. nicht gestattet.

KUNDENBEANSTANDUNG

- Aufleuchten der Airbag-Kontrolllampe.

MÖGLICHE URSACHE

- Empfindlichkeit des elektronischen Airbag-Steuergeräts gegenüber elektromagnetischen Interferenzen.

DIAGNOSE

- Sich vom Kunden bestätigen lassen, dass er ein Mobiltelefon im Fahrzeug benutzte, als die Airbag-Kontrolllampe aufleuchtete.
- Die Teile-Nr. des Airbag-Steuergeräts prüfen.

ABWICKLUNG/ABRECHNUNG

Rücksendung ausgebauter Teile:

- Entfällt

Ohne PG&CS

Schadenscode: H520

Mit PG&CS

Funktion Katalog: 031

Teilenummer Ursache: 77 01 474 061

Lieferanten-Code: 050

Kundenbeanstandungs-Code: 1D

Arbeitscode: 8999

Arbeitszeit:

Twingo:	0,3 h
Mégane:	0,3 h
Scénic:	0,3 h
Laguna:	0,5 h

Text: Anbringung eines Kupferklebebands

ABHILFE IM REPARATURFALL

Durchzuführende Arbeiten:

- Umwickeln der Steckverbindungen der elektronischen Airbag-Steuergeräte mit Kupferklebeband.

Betroffene Fahrzeuge:

- Fahrzeuge mit Airbag-Steuergeräten mit den betroffenen Teilenummern, siehe Notenkopf.

Zeitraum der Arbeiten:

- Bei Kundenreklamation

Erforderliche Teile:

- 1 Kupferklebeband **Teile-Nr.: 77 01 474 061**

Erforderliches Werkzeug:

- Standard-Werkzeug
- CLIP oder NXR

Beschreibung der Arbeiten:

Vor jeglichen Arbeiten an einem elektronischen Steuergerät muss dieses mittels einem der Prüfgeräte gesperrt werden.
Während das Steuergerät gesperrt ist, sind alle Airbag-Zündleitungen verriegelt, und die Airbag-Kontrolllampe an der Instrumententafel leuchtet permanent.

- 1) **Auslesen der Teilenummer des elektronischen Airbag-Steuergeräts mit Hilfe des Diagnosegeräts**
(Teilenummern, siehe Notenkopf).
- 2) **Verriegeln des elektronischen Airbag-Steuergeräts**
(siehe Reparaturhandbuch: "Airbag, Gurtstraffer und Sicherheitsgurte - SRP").
- 3) **Umwickeln der Steckverbindungen der elektronischen Airbag-Steuergeräte mit Kupferklebeband (B) (Abb. 1).**

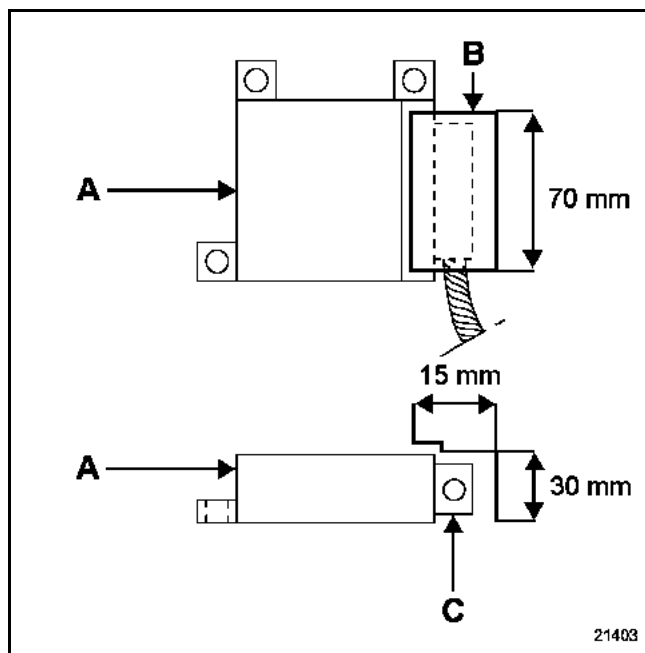


Abb. 1

A: Elektronisches Airbag-Steuergerät

B: Kupferklebeband

C: Stecker

- 4) **Entriegeln des elektronischen Steuergeräts**
(siehe Reparaturhandbuch: "Airbag, Gurtstraffer und Sicherheitsgurte - SRP").