



TWINGO

Unten stehende Liste

mit Decoderbox.

82A DER MOTOR LÄSST SICH NICHT STARTEN.

Anderes betroffenes Unterkapitel:

10A

16A

54A

57A

64A

66A

- Motor: **XXX**
- Getriebe: **XXX**

Basisdokumentation:

Reparaturhandbuch: **305, 306**

Technische Note: **560A, 3560A**

LISTE DER FAHRZEUGE, DIE BETROFFEN SEIN KÖNNEN

Fahrzeug	Typ	von	bis
TWINGO	C06 C	F 000006	F 051719
	C06 D	F 000001	F 015730
	C06 G	F 000001	F 018800
	C06 H	S 000003	S 000944
	C06 K	F 000001	F 000076
	C06 Y	S 000030	S 002700

Fahrzeug	Typ	von	bis
TWINGO	C06 6	F 484076	F 657262
		S 000001	S 752209
	C06 8	F 070396	F 652128
		S06 6	F 143464
S06 8	F 000001	F 002264	

Die vom Hersteller vorgeschriebenen Reparaturmethoden in vorliegendem Dokument wurden unter Berücksichtigung der am Tage der Zusammenstellung gültigen technischen Spezifikationen aufgeführt.

Die Reparaturmethoden können abweichen, wenn der Hersteller verschiedene Aggregate oder Teile seiner Fabrikation ändert.

Sämtliche Urheberrechte liegen bei Renault S.A.

Nachdruck oder Übersetzung, selbst auszugsweise, des vorliegenden Dokuments sowie die Verwendung des Teile-Nummerierungssystems sind ohne besondere schriftliche Genehmigung von Renault S.A. nicht gestattet.

KUNDENBEANSTANDUNG

- Der Motor lässt sich nicht starten.

MÖGLICHE URSACHE

- Wassereintritt in die Decoderbox:
 - über den linken Außenspiegel.
 - Über den oberen linken Teil der Frontscheibe "Karosserie-seite – Frontscheibenrahmen" aufgrund unkorrekter Positionierung oder Verklebung der Frontscheibe.

DIAGNOSE

- Die Decoderbox auf Wassereinlagerungen prüfen.

ABWICKLUNG/ABRECHNUNG

Rücksendung ausgebaute Teile:

- Wie im Garantiefalle üblich.

• Ohne PG&CS

Schadenscode: G22E

• Mit PG&CS

Funktion Katalog: 025
Teilenummer Ursache: 82 00 220 417 ou
82 00 220 419

• Mit oder ohne PG&CS

Lieferanten-Code: 213
Kundenbeanstandungs-Code: 7C

Arbeitscode:	Text:	Arbeitszeit (in Stunden)
8152	KA Aus-/Einbau der Decoderbox einschließlich Resynchronisierung	0,5
	GESAMT	0,5

ABHILFE IM REPARATURFALL

Durchzuführende Arbeiten

- Austausch der Decoderbox
- Originalgetreue Abdichtung der Wassereintrittsbereiche

Betroffene Fahrzeuge

- Typ und Fabr.-Nr., siehe Notenkopf

Zeitraum der Arbeiten

- Bei Kundenreklamation.

Erforderliche Teile

Mit Funk-Fernbedienung

Menge und Bezeichnung der Teile	Teile-Nr.
1 Decoderbox	82 00 220 419

Ohne Funk-Fernbedienung

Menge und Bezeichnung der Teile	Teile-Nr.
1 Decoderbox	82 00 220 417

Erforderliches Werkzeug:

- Standard-Werkzeug
- CLIP oder NXR.

Beschreibung der Arbeiten

- Die Decoderbox austauschen.
- Das Einlesen und die Konfiguration der Decoderbox gemäß der NT 3560A durchführen.
- Die originalgetreue Abdichtung der Wassereintrittsbereiche durchführen.