



Spezifisch – Frankreich: Haupthändler + Betriebe mit Diagnosetechnikern.

Für Betriebe ohne Diagnosetechniker ist die Zustimmung des jeweiligen Haupthändlers erforderlich.

– Andere Länder: Gesamtes Händlernetz.

TWINGO CLIO 2 KANGOO

Liste nächste Seite

mit Motor D7F.

17B

SAUGROHRDRUCKFÜHLER

OTS: 0A8F MARKIERUNG: G2

Anderes betroffenes Unterkapitel:

999

- Motor: D7F
- Getriebe: XXX

Basisdokumentation:

Reparaturhandbuch: Mot. D

Die angegebenen Fabr.-Nr.-Serien der Fahrzeuge dienen nur zur Information; vor jeder Wartungs- oder Reparaturmaßnahme UNBEDINGT sicherstellen, dass das Fahrzeug von der OTS 0A8F betroffen ist.

• Länder mit PG&CS

Netz mit ICM:

Anhand der VIN in der ICM-Datenbank prüfen, ob das Fahrzeug tatsächlich betroffen ist.

Netz ohne Datenbank ICM:

Wenn die Markierung **G2** nicht auf dem blauen Kontrollaufkleber angekreuzt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Haupthändler, um die Information in der Datenbank ICM abfragen zu lassen.

• Länder ohne PG&CS

Gesamtes Händlernetz:

Wenn die Markierung **G2** nicht auf dem blauen Kontrollaufkleber angekreuzt ist, so ist das Fahrzeug betroffen.

LISTE DER BETROFFENEN FAHRZEUGE

Fahrzeug	Typ	von	bis
CLIO 2	BB0 F	F 295165	F 310712
	BB1 K	Y 094758	Y 109855
	BB1 0	F 296637	F 308606
		W 347556	W 383608
	BB2 D	F 295748	F 312614
		W 347990	W 416419
		Y 094829	Y 115286
	CB0 F	F 299657	F 320917
	CB1 K	Y 084582	Y 093147
	CB1 0	F 300753	F 311122
	CB2 D	F 300306	F 316331
		W 059865	W 084007
		Y 084649	Y 102880

Fahrzeug	Typ	von	bis
CLIO 2	SB0 F	F 274088	F 275083
		W 070758	W 076351
TWINGO	C06 G	F 705146	F 915531
	C06 8	F 029129	F 930406
	S06 8	F 172514	F 430008
KANGOO	FC0 F	U 296378	U 316312
		U 297340	U 311602
	FC1 A	U 296832	U 336157
	KC1 A	U 302088	U 338519
	KC0 1	U 306237	U 321716
	KC0 F	U 301585	U 321086

TECHNISCHE DATEN

Vorbeugende Maßnahmen

- Überprüfung der Befestigung und gegebenenfalls Austausch des Saugrohrdruckfühlers.

Beschreibung der Arbeiten

WICHTIG: Die Überprüfung der Befestigung des Saugrohrdruckfühlers muss unbedingt von Hand vorgenommen werden.

- Den Sitz des Saugrohrdruckfühlers kontrollieren:
 - In senkrechter Richtung am Saugrohrdruckfühler ziehen.

Falls sich der Saugrohrdruckfühler löst:

- Den Saugrohrdruckfühler austauschen.

Falls sich der Saugrohrdruckfühler nicht löst:

- **Den Saugrohrdruckfühler nicht austauschen.**
- Einen Garantieantrag pro Fahrzeug über renault.net bearbeiten (siehe unter "Abrechnung").

ABWICKLUNG/ABRECHNUNG

Zeitraum der Arbeiten

- Rückrufaktion und/oder beim nächsten Werkstattaufenthalt.

Rücksendung ausgebauter Teile

- D: mit vollständig ausgefülltem gelbem Teileanhänger (77 11 010 717); DEUTSCHE RENAULT NISSAN AG; LTZR, 50319 Brühl. CH: mit vollständig ausgefülltem rotem Teileanhänger (01 01 002 001) an das Auslieferungslager RENAULT ITALIA S.P.A. / San Colombano. A: mit vollständig ausgefülltem rotem Teileanhänger (01 01 002 001): RENAULT ÖSTERREICH, A-2345 Brunn/Gebirge.

Abrechnung

- Einen Garantieantrag (möglichst per DFÜ oder renault.net) pro Fahrzeug ausstellen.
- Kostencode: **91**
- Teile zum Nettopreis zuzüglich Lagerhaltungskosten.
- Arbeitslohn zum vertraglich vereinbarten Garantiestundensatz.
- Ende der Aktion: **bis auf Widerruf**
- OTS-Code: 0A8F**
(0 = Ziffer Null)

Erforderliche Arbeitszeit

Mit Austausch von Teilen

TWINGO

Code	Bezeichnung	Arbeitszeit
0096	Anwendung OTS	0,2
1238	KA Austausch des Saugrohrdruckfühlers.	0,5
GESAMT		0,7

CLIO 2 & KANGOO

Code	Bezeichnung	Arbeitszeit
0096	Anwendung OTS	0,2
1238	KA Austausch des Saugrohrdruckfühlers.	0,4
GESAMT		0,6

Ohne Austausch von Teilen

TWINGO, CLIO 2 & KANGOO

Code	Bezeichnung	Arbeitszeit
0096	Anwendung OTS	0,2
GESAMT		0,2

Erforderliche Teile

Menge und Bezeichnung der Teile	Teile-Nr.
1 Saugrohrdruckfühler	82 00 121 800

Markierung der Fahrzeuge nach durchgeführter Arbeit:

- Auf dem Stoßdämpferdom der Fahrerseite einen blauen Aufkleber (Teile-Nr.: **49 39 031 079**) anbringen.
- Das Feld **G2** mit einem wasserfesten Filzstift markieren.