



TWINGO CLIO 2 KANGOO

Liste nächste Seite

mit Motor D4F.

17B SAUGROHRDRUCKFÜHLER
OTS: 0A8H MARKIERUNG: C5

Anderes betroffenes Unterkapitel: **999**

- Motor: **D4F**
- Getriebe: **XXX**

Basisdokumentation:

Reparaturhandbuch: **Mot. D, Mot. D4**

Die angegebenen Fabr.-Nr.-Serien der Fahrzeuge dienen nur zur Information; vor jeder Wartungs- oder Reparaturmaßnahme UNBEDINGT sicherstellen, dass das Fahrzeug von der OTS 0A8H betroffen ist.

• **Länder mit PG&CS**

Netz mit ICM:	Anhand der VIN in der ICM-Datenbank prüfen, ob das Fahrzeug tatsächlich betroffen ist.
Netz ohne Datenbank ICM:	Wenn die Markierung C5 nicht auf dem blauen Kontrollaufkleber angekreuzt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Haupthändler, um die Information in der Datenbank ICM abfragen zu lassen.

• **Länder ohne PG&CS**

Gesamtes Händlernetz:	Wenn die Markierung C5 auf dem blauen Kontrollaufkleber nicht angekreuzt ist, ist das Fahrzeug betroffen.
-----------------------	--

Die vom Hersteller vorgeschriebenen Reparaturmethoden in vorliegendem Dokument wurden unter Berücksichtigung der am Tage der Zusammenstellung gültigen technischen Spezifikationen aufgeführt.

Die Reparaturmethoden können abweichen, wenn der Hersteller verschiedene Aggregate oder Teile seiner Fabrikation ändert.

Sämtliche Urheberrechte liegen bei Renault S.A.

Nachdruck oder Übersetzung, selbst auszugsweise, des vorliegenden Dokuments sowie die Verwendung des Teile-Nummerierungssystems sind ohne besondere schriftliche Genehmigung von Renault S.A. nicht gestattet.

LISTE DER BETROFFENEN FAHRZEUGE

Fahrzeug	Typ	von	bis	
CLIO 2	BB0 W	F 308124	F 312229	
		Y 106216	Y 115122	
	BB0 5	F 308058	F 312225	
		W 375787	W 381949	
		Y 106246	Y 115155	
	BB1 1	F 308803	F 310441	
		CB0 W	F 311949	F 315196
			Y 089840	Y 095875

Fahrzeug	Typ	von	bis
CLIO 2	CB0 5	F 311590	F 315933
		W 068079	W 070474
		Y 090694	Y 095968
TWINGO	C06 C	F 724551	F 915630
		F 724073	F 921716
KANGOO	FC0 W	U 309979	U 327169
		U 315659	U 341812

TECHNISCHE DATEN

Vorbeugende Maßnahmen:

- Überprüfung der Befestigung und gegebenenfalls Austausch des Saugrohrdruckfühlers.

Ziel

- Undichtigkeit des Saugrohrdruckfühlers vermeiden.

Beschreibung der Arbeiten

WICHTIG: Die Überprüfung der Befestigung des Saugrohrdruckfühlers muss unbedingt von Hand vorgenommen werden.

- Die korrekte Befestigung des Saugrohrdruckfühlers kontrollieren:
 - In senkrechter Richtung am Saugrohrdruckfühler ziehen.

Falls sich der Saugrohrdruckfühler löst:

- Den Saugrohrdruckfühler austauschen.

Falls sich der Saugrohrdruckfühler nicht löst:

- **Den Saugrohrdruckfühler nicht austauschen.**
- Einen Garantieantrag pro Fahrzeug über renault.net bearbeiten (siehe unter "Abrechnung").

Markierung der Fahrzeuge nach durchgeführter Arbeit:

- Auf dem Stoßdämpferdom der Fahrerseite einen blauen Aufkleber (**Teile-Nr.: 49 39 031 070**) anbringen.
- Das Feld **C5** mit einem wasserfesten Filzstift markieren.

ABWICKLUNG/ABRECHNUNG

Zeitraum der Arbeiten

– Beim nächsten Werkstattaufenthalt

Erforderliche Arbeitszeit

Mit Austausch von Teilen

TWINGO

Code	Bezeichnung	Arbeitszeit
0096	Anwendung OTS	0,2
1238	KA Austausch des Saugrohrdruckfühlers	0,5
GESAMT		0,7

CLIO 2 & KANGOO

Code	Bezeichnung	Arbeitszeit
0096	Anwendung OTS	0,2
1238	KA Austausch des Saugrohrdruckfühlers	0,4
GESAMT		0,6

Ohne Austausch von Teilen

TWINGO, CLIO 2 & KANGOO

Code	Bezeichnung	Arbeitszeit
0096	Anwendung OTS	0,2
GESAMT		0,2

Erforderliche Teile

	Menge und Bezeichnung der Teile	Teile-Nr.
1	Saugrohrdruckfühler	82 00 121 800

Rücksendung ausgebauter Teile:

- D: mit vollständig ausgefülltem gelbem Teileanhänger (77 11 010 717); RENAULT NISSAN DEUTSCHLAND AG; LTZR, 50319 Brühl. CH: mit vollständig ausgefülltem rotem Teileanhänger (01 01 002 001) an das Auslieferungslager RENAULT ITALIA S.P.A. / San Colombano. A: mit vollständig ausgefülltem rotem Teileanhänger (01 01 002 001); RENAULT ÖSTERREICH, A-2345 Brunn/Gebirge.

Abrechnung:

- Einen Garantierantrag (möglichst per DFÜ oder renault.net) pro Fahrzeug ausstellen.
- REV: **OTS**
- Kostencode: **91**
- Teile zum Nettopreis zuzüglich Lagerhaltungskosten.
- Arbeitslohn zum vertraglich vereinbarten Garantiestundensatz.
- Ende der Aktion: **31.12.2005**

OTS-Code: 0A8H
(0 = Ziffer Null)